

分析結果報告書

甲府市長 樋口 雄一様

山梨県甲斐市篠原2741
有限会社 三井シーズテック
分析責任者 代表取締役 三井 亮

ご依頼頂きました分析結果を以下に報告します。




依頼情報

業務名	特定空家等アスベスト調査業務委託		
建物名	母屋（甲府市山宮町726番地）		
分析方法	JIS A 1481-1：市販バルク材からの試料採取及び定性的判定法		
採取日	2023年6月20日	分析期間	2023年6月26日 ～ 2023年7月5日
分析担当者	民間機関による技能評価の取得状況		
長田 喜一（No.2109合0234号）	（公社）日本作業環境測定協会「石綿分析技術評価事業による定性分析に係る合格認定者」		
採取箇所等の指示（判断）者の所属、氏名、資格	（有）三井シーズテック 長田 喜一 特定建築物石綿含有建材調査者		
採取者の所属、氏名、資格	（有）三井シーズテック 三村 庸平 一般建築物石綿含有建材調査者		

番号	試料名	アスベストの種類	推定アスベスト 質量分率	非アスベスト繊維	コメント
1	外壁1 外壁 塗材①	不検出	—	セルロース	
2	外壁2 外壁 塗材②	不検出	—	セルロース	
3	1階、2階 部屋1 (南側) 内壁 塗材③	不検出	—	—	
4	母屋内 壁 土壁+漆喰①	不検出	—	セルロース	
5	部屋2(北側) 壁・天井 モルタル+塗材④	不検出	—	—	
6	部屋3(中央) 壁 モルタル仕上	不検出	—	—	
7	部屋3(中央) 天井 モルタル仕上	不検出	—	—	
		以下余白			




分析写真

試料番号	1	建物名	母屋（甲府市山宮町726番地）
		試料名	外壁1 外壁 塗材①
アスベスト不検出			

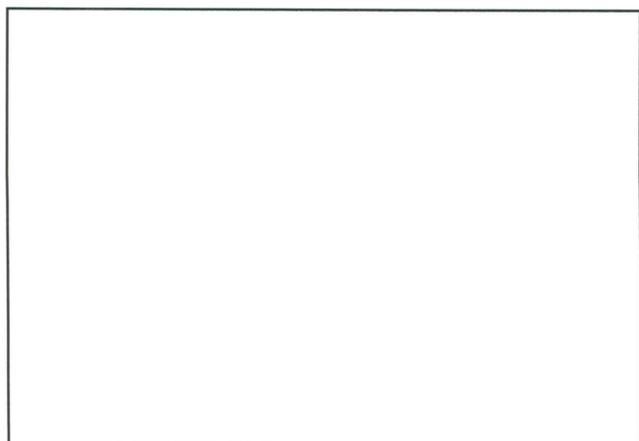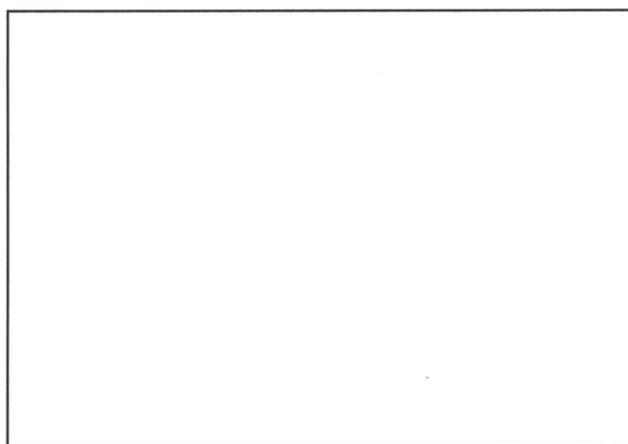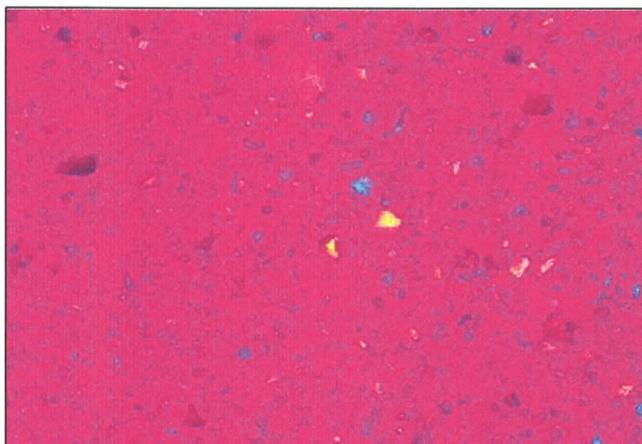






分析写真

試料番号	2	建物名	母屋（甲府市山宮町726番地）
		試料名	外壁2 外壁 塗材②
アスベスト不検出			

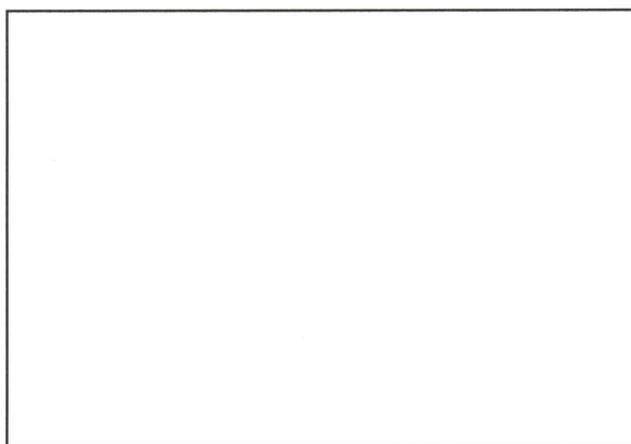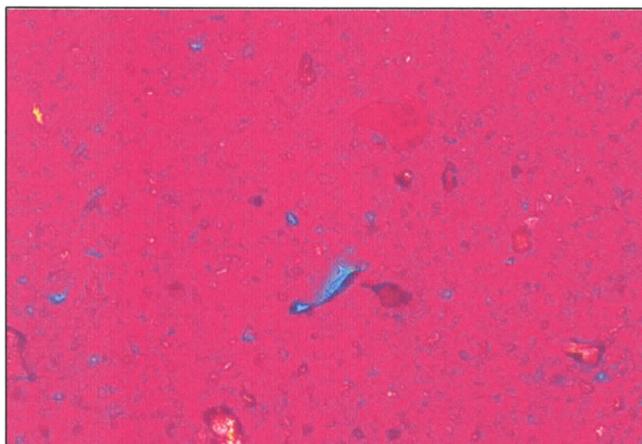






分析写真

試料番号	3	建物名	母屋（甲府市山宮町726番地）
		試料名	1階、2階 部屋1(南側) 内壁 塗材③
アスベスト不検出			

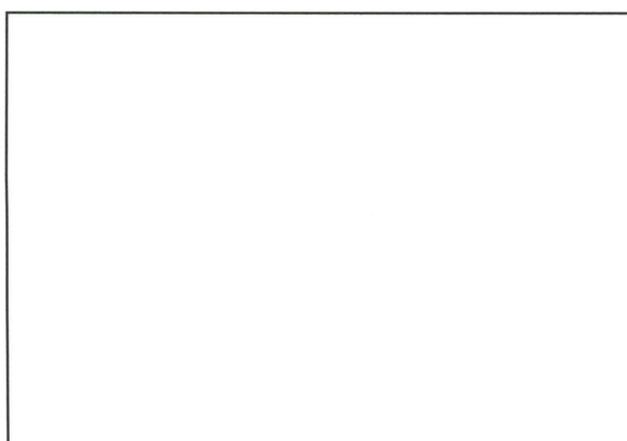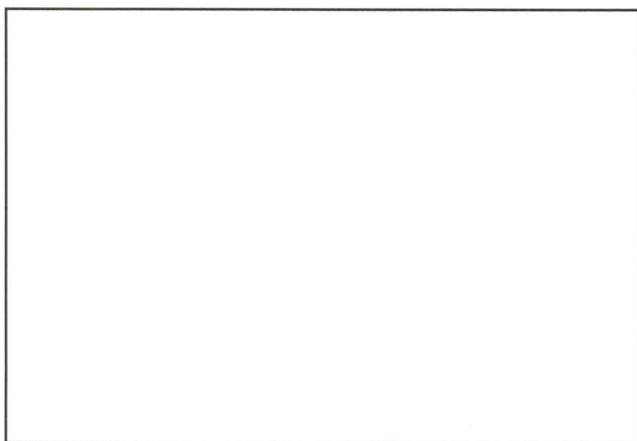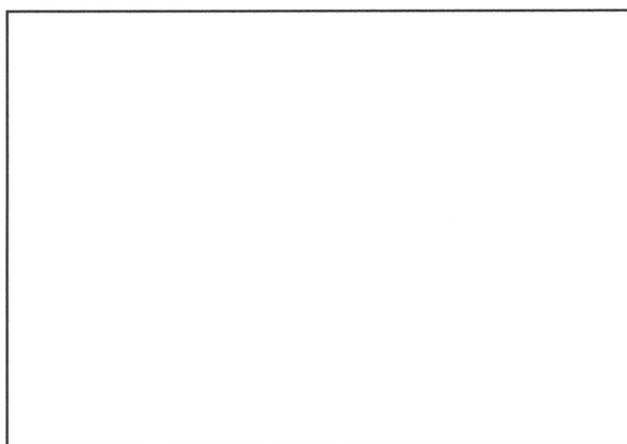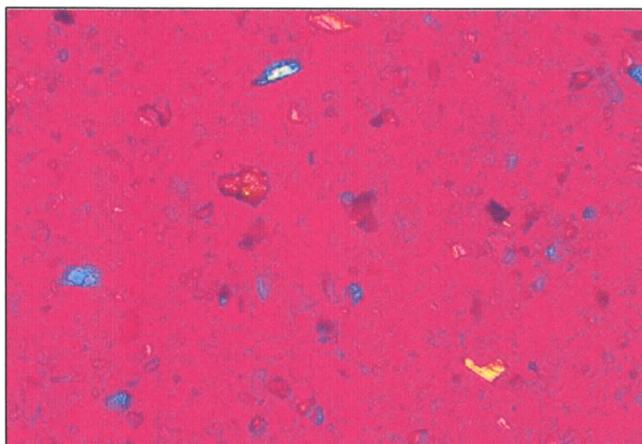





分析写真

試料番号	4	建物名	母屋（甲府市山宮町726番地）
		試料名	母屋内 壁 土壁+漆喰①
アスベスト不検出			

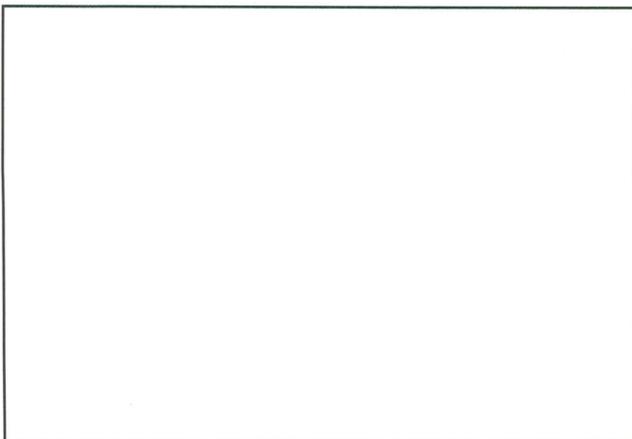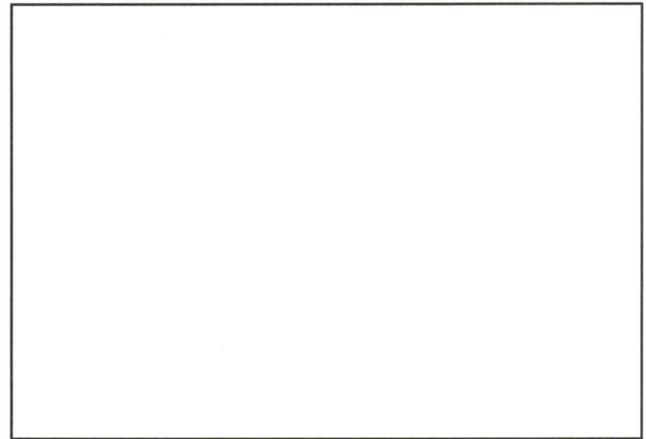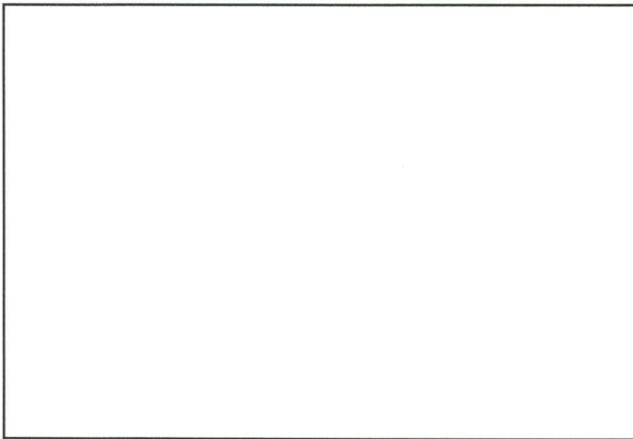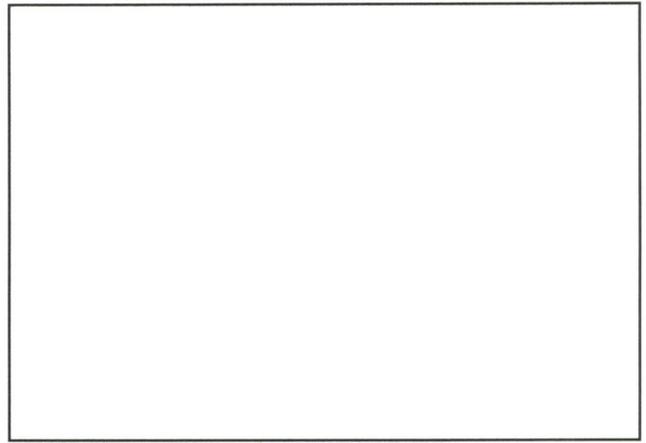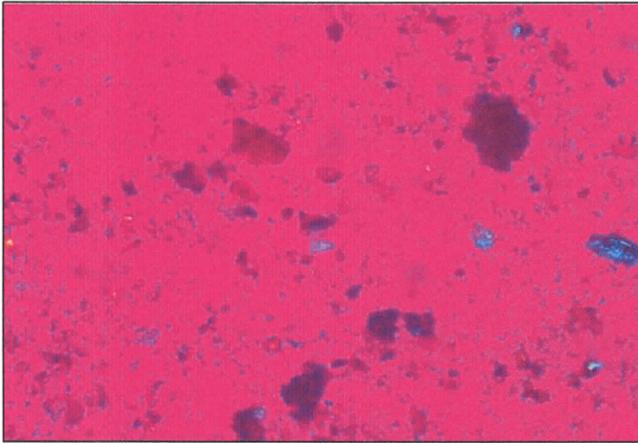





分析写真

試料番号	5	建物名	母屋（甲府市山宮町726番地）
		試料名	部屋2(北側) 壁・天井 モルタル+塗材④
アスベスト不検出			

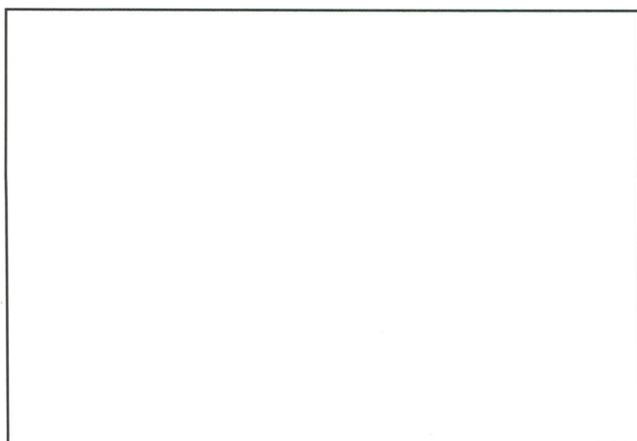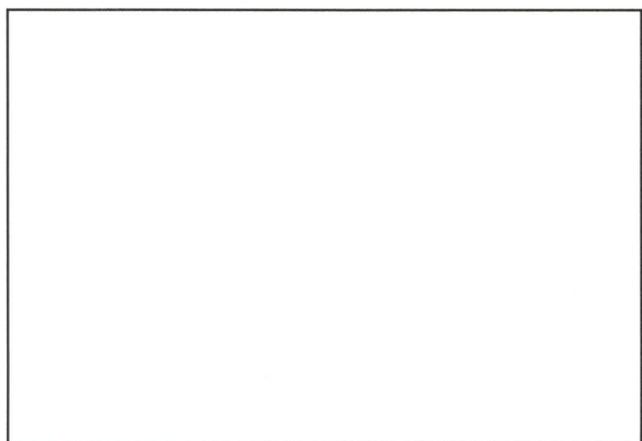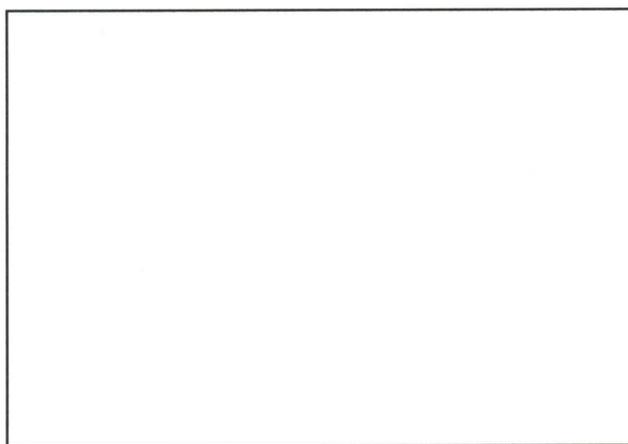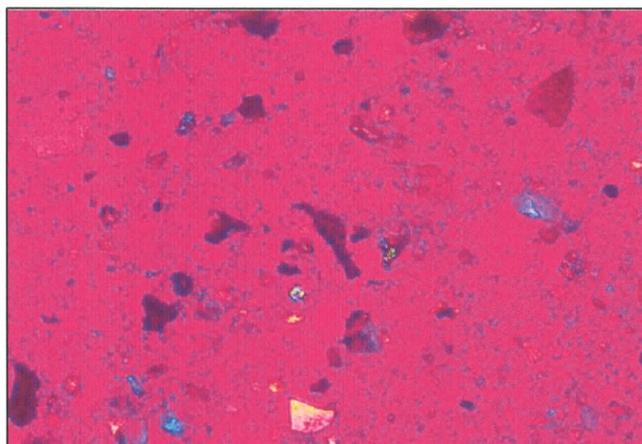

分析写真

試料番号	6	建物名	母屋（甲府市山宮町726番地）
		試料名	部屋3(中央) 壁 モルタル仕上
アスベスト不検出			

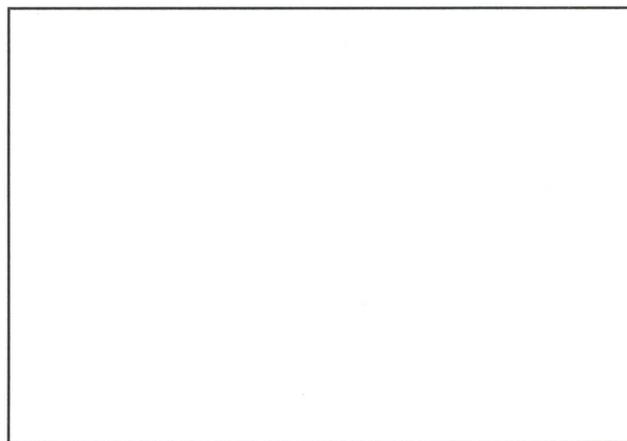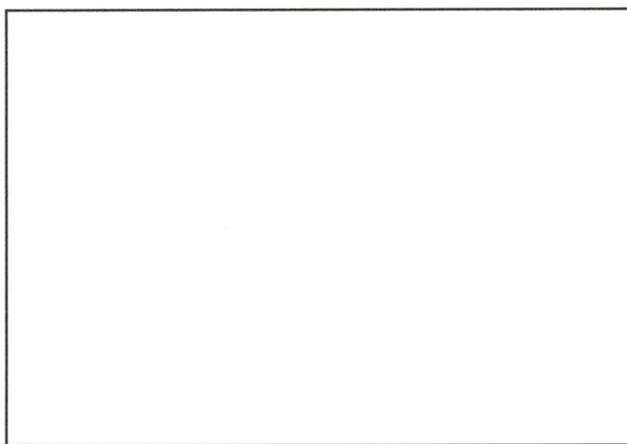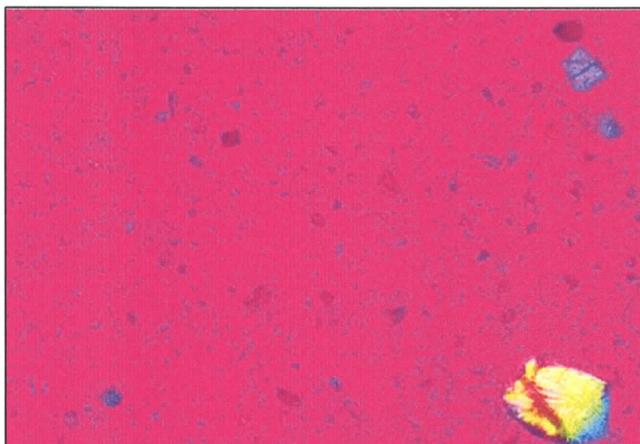

分析写真

試料番号	7	建物名	母屋（甲府市山宮町726番地）
		試料名	部屋3(中央) 天井 モルタル仕上
アスベスト不検出			

