

## 分析結果報告書

甲府市長 樋口 雄一様

山梨県甲斐市篠原2741

有限会社 三井シーズテック

分析責任者 代表取締役 三井 亮



ご依頼頂きました分析結果を以下に報告します。

## 依頼情報






業務名	特定空家等アスベスト調査業務委託		
建物名	小屋(南側) (甲府市山宮町726番地)		
分析方法	JIS A 1481-1: 市販バルク材からの試料採取及び定性的判定法		
採取日	2023年6月20日	分析期間	2023年6月26日 ~ 2023年7月5日
分析担当者	民間機関による技能評価の取得状況		
長田 喜一 (No.2109合0234号)	(公社) 日本作業環境測定協会 「石綿分析技術評価事業による定性分析に係る合格認定者」		
採取箇所等の指示 (判断) 者の所属、氏名、資格	(有) 三井シーズテック 長田 喜一 特定建築物石綿含有建材調査者		
採取者の所属、氏名、資格	(有) 三井シーズテック 三村 庸平 一般建築物石綿含有建材調査者		

番号	試料名	アスベストの種類	推定アスベスト 質量分率	非アスベスト繊維	コメント
1	外壁(既存部) 外壁 リシン吹付(クリーム)	不検出	-	-	
2	外壁(増築部) 外壁 リシン吹付(白)	不検出	-	-	
3	増築部 床 塗床	不検出	-	-	
4	風呂場(既存部) 腰壁・壁 モルタル仕上	不検出	-	-	
5	風呂場(既存部) 壁・天井 モルタル仕上	不検出	-	-	
6	風呂場(既存部) 壁 漆喰②	不検出	-	セルロース	
7	トイレ(既存部) 壁 じゅらく(茶)①	不検出	-	セルロース	
8	部屋(既存部) 壁 じゅらく(白)②	不検出	-	セルロース	
9	部屋(増築部) 壁 じゅらく(白)③	不検出	-	セルロース	
10	煙突 石綿管	クリソタイル	5-50%	セルロース	










## 分析写真

試料番号	1	建物名	小屋(南側) (甲府市山宮町726番地)
		試料名	外壁(既存部) 外壁 リシン吹付(クリーム)
アスベスト不検出			

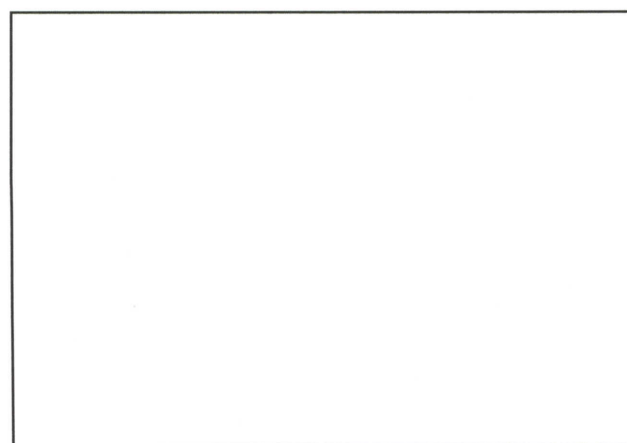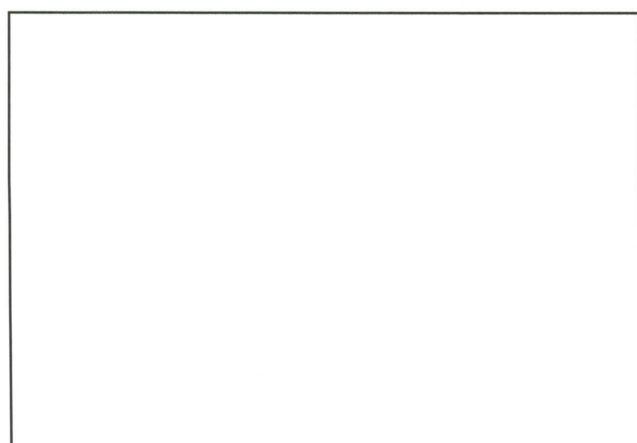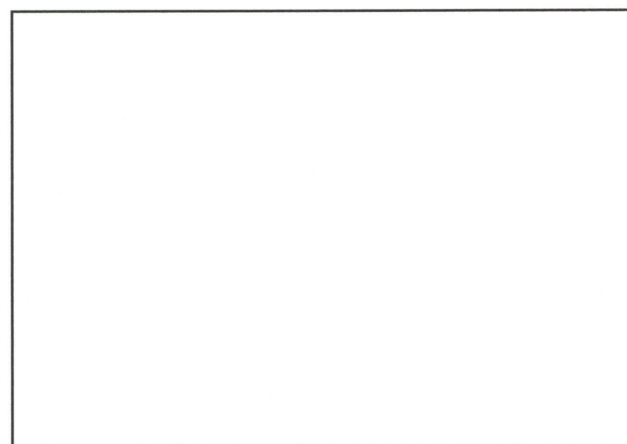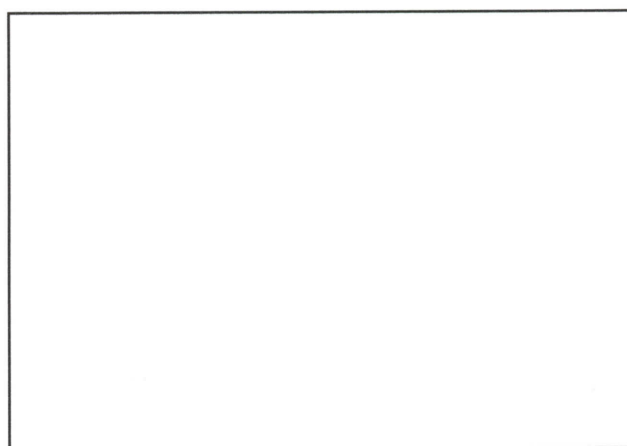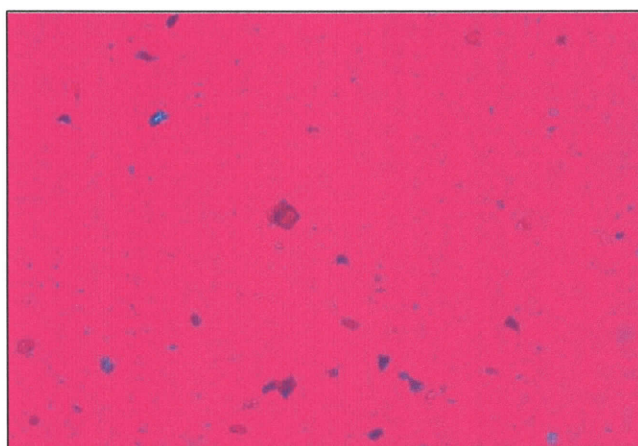



# 分析写真

試料番号	2	建物名	小屋(南側) (甲府市山宮町726番地)
		試料名	外壁(増築部) 外壁 リシン吹付(白)
アスベスト不検出			

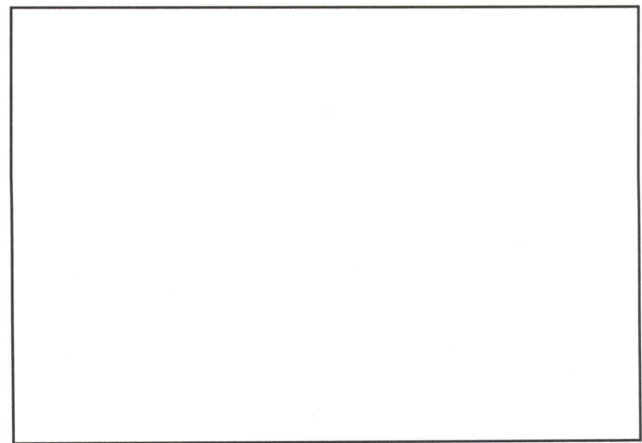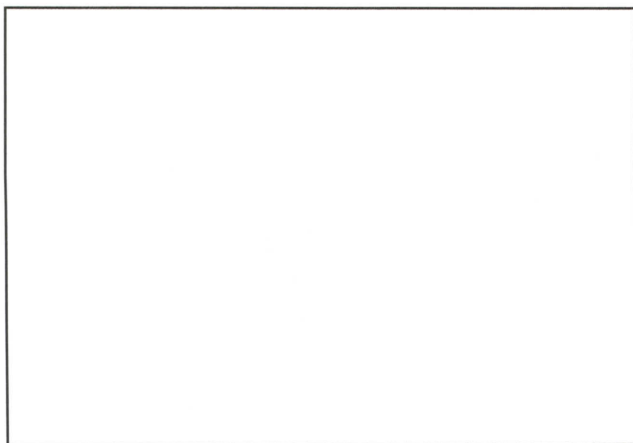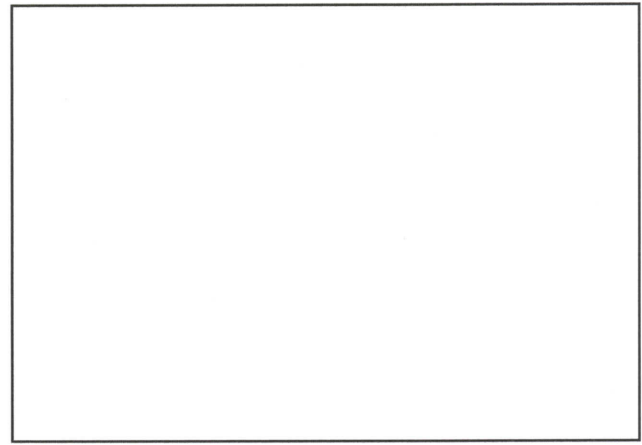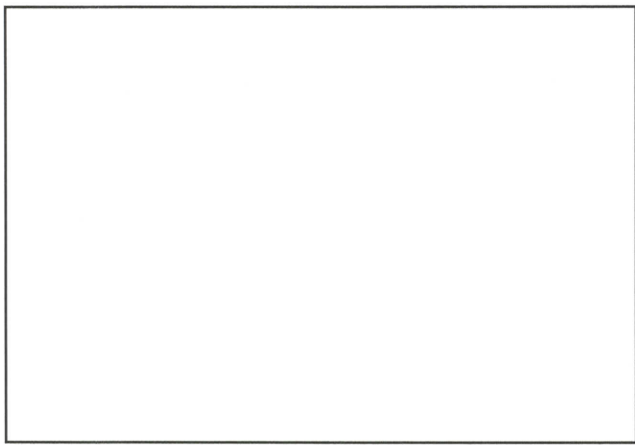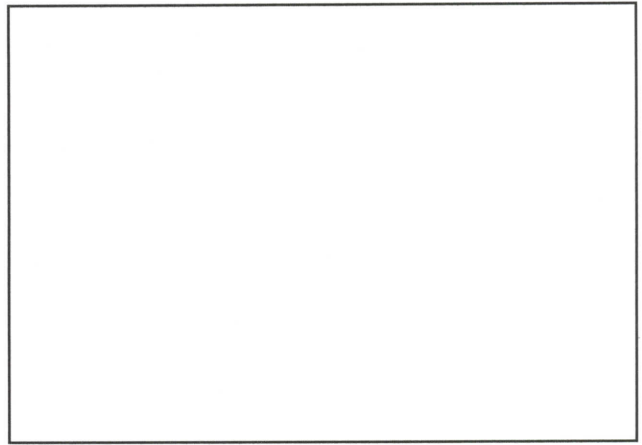
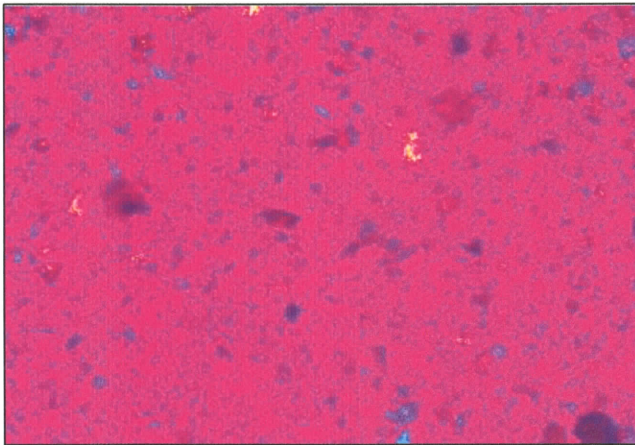


# 分析写真


試料番号	3	建物名	小屋(南側) (甲府市山宮町726番地)
		試料名	増築部 床 塗床
アスベスト不検出			

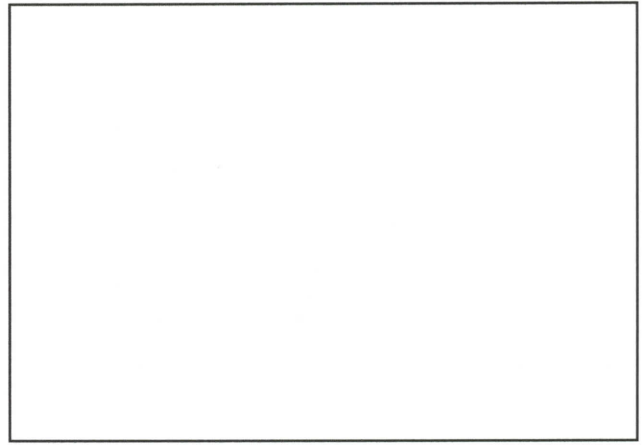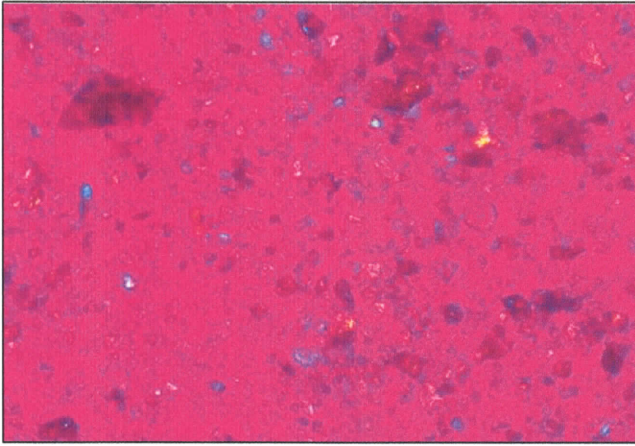

--

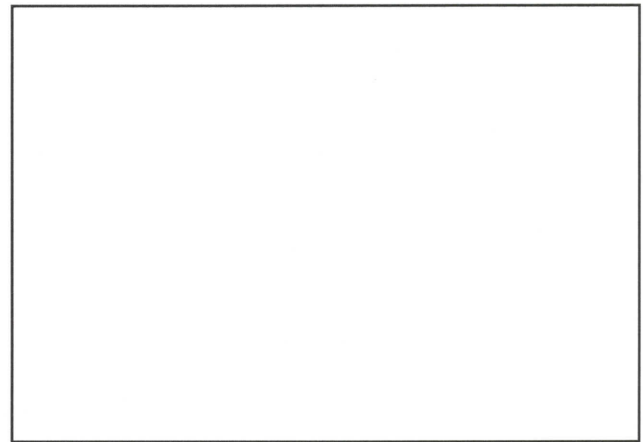
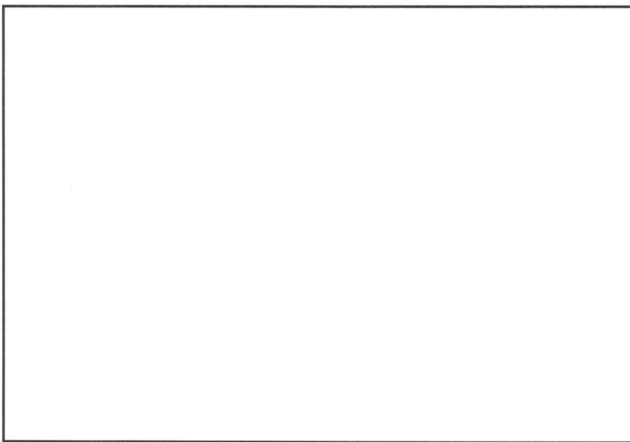


--


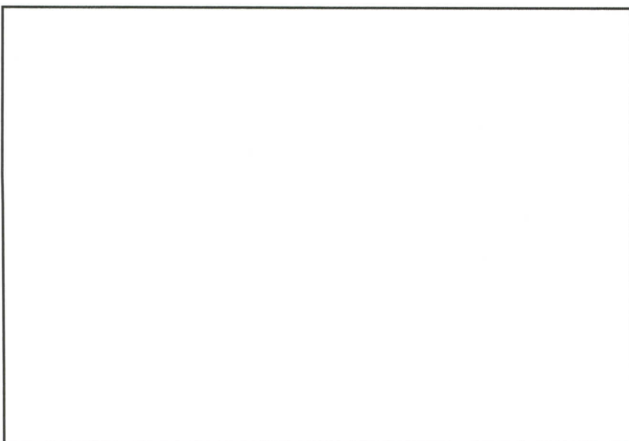


# 分析写真



試料番号	4	建物名	小屋(南側) (甲府市山宮町726番地)
		試料名	風呂場(既存部) 腰壁・壁 モルタル仕上
アスベスト不検出			

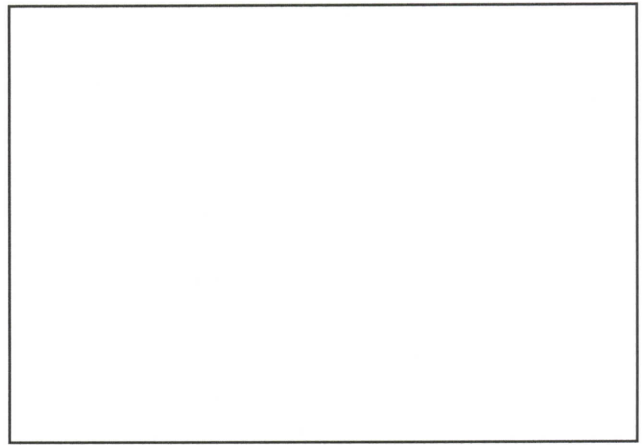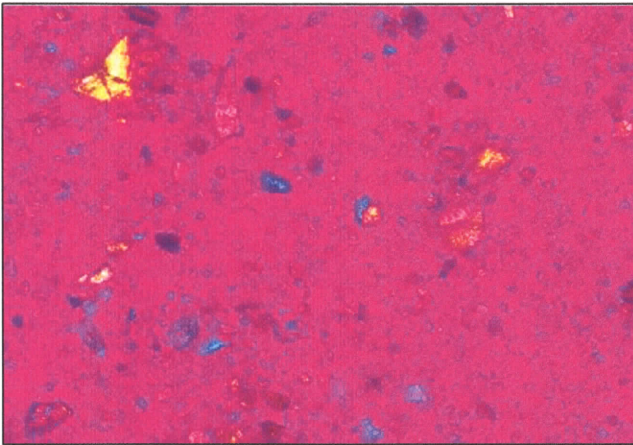

--





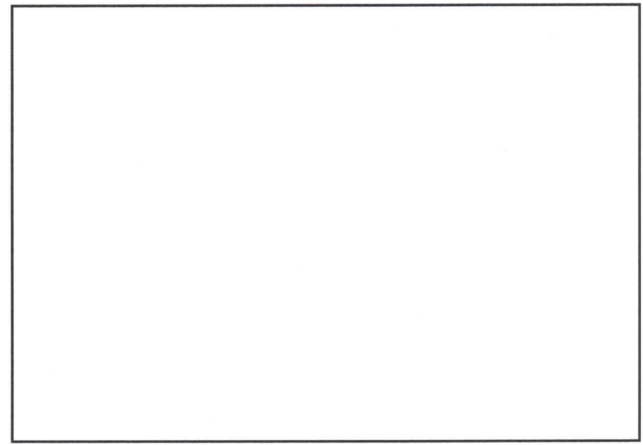
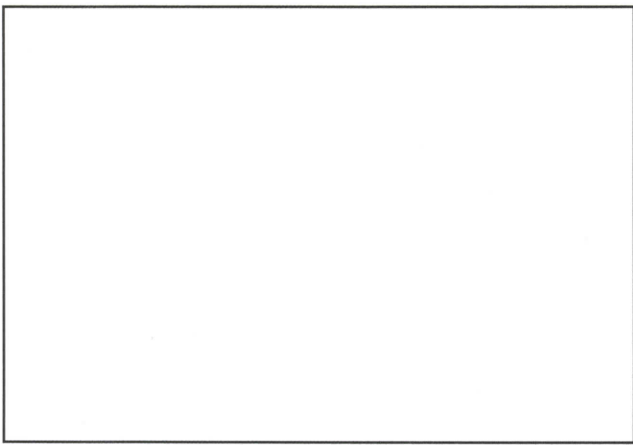


--

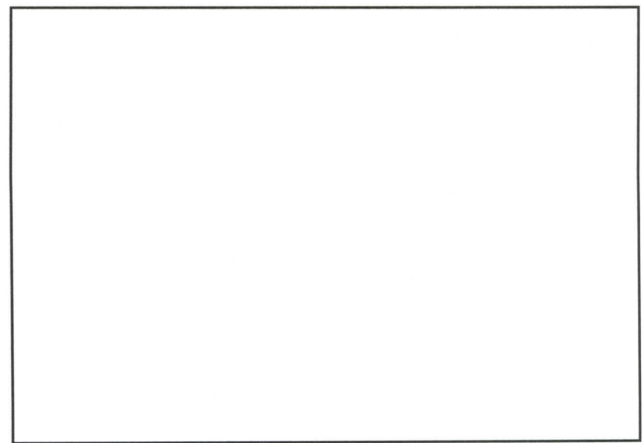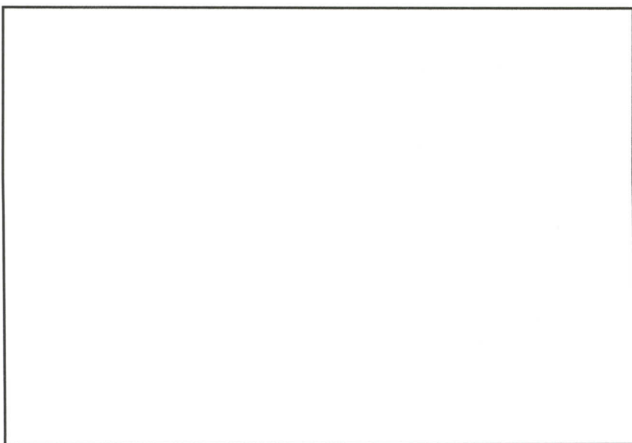








# 分析写真

試料番号	5	建物名	小屋(南側) (甲府市山宮町726番地)
		試料名	風呂場(既存部) 壁・天井 モルタル仕上
アスベスト不検出			

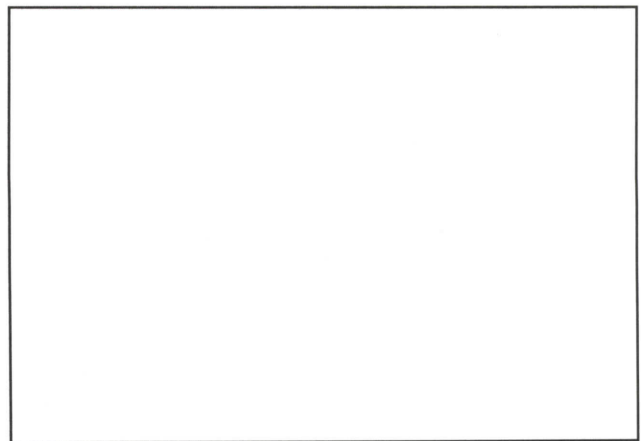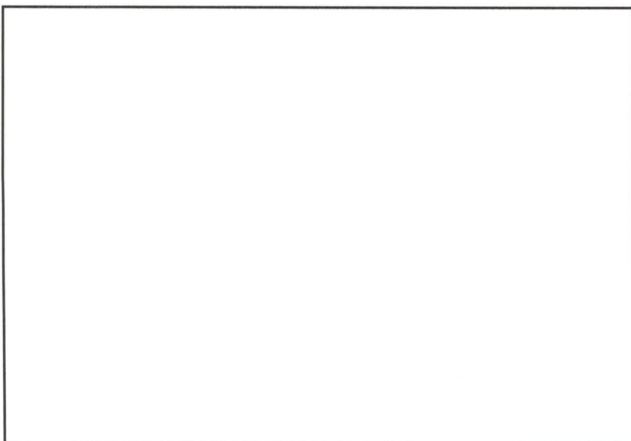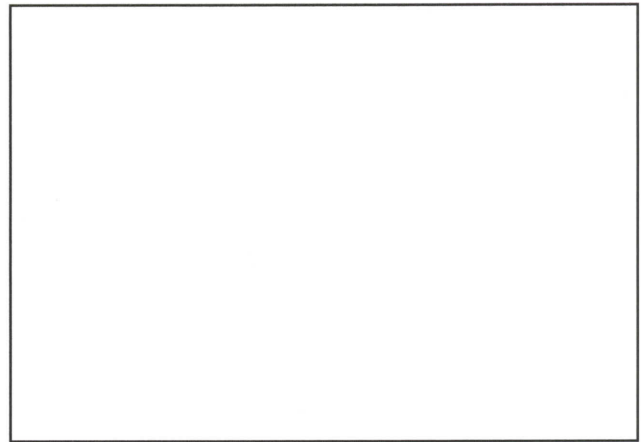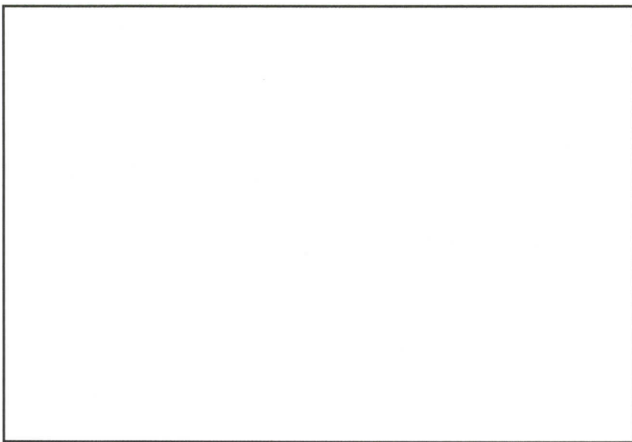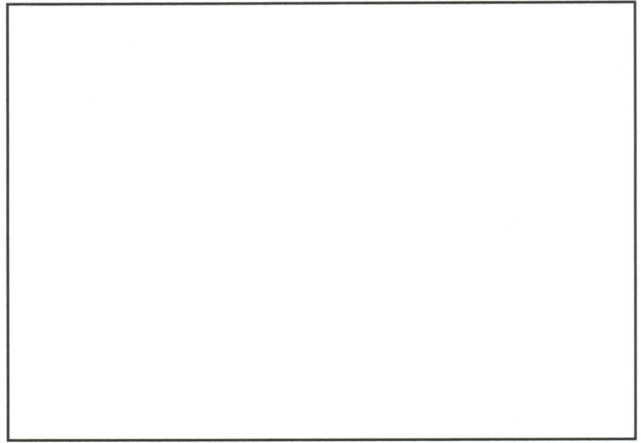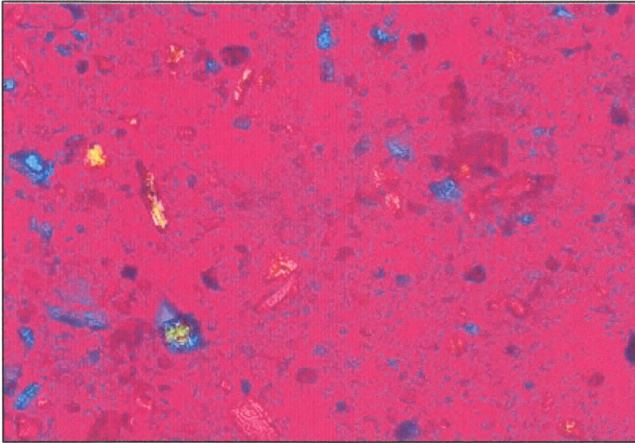

# 分析写真



試料番号	6	建物名	小屋(南側) (甲府市山宮町726番地)
		試料名	風呂場(既存部) 壁 漆喰②
アスベスト不検出			

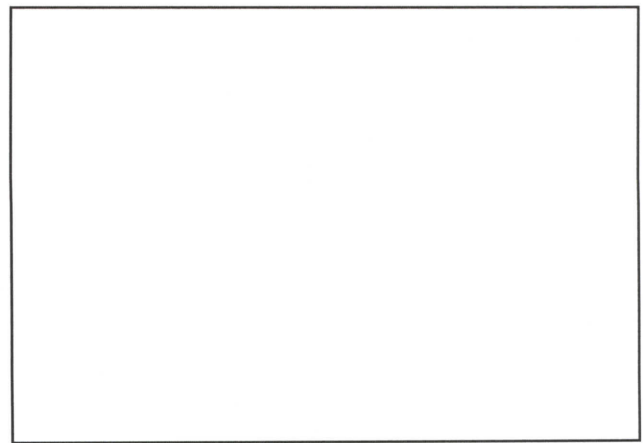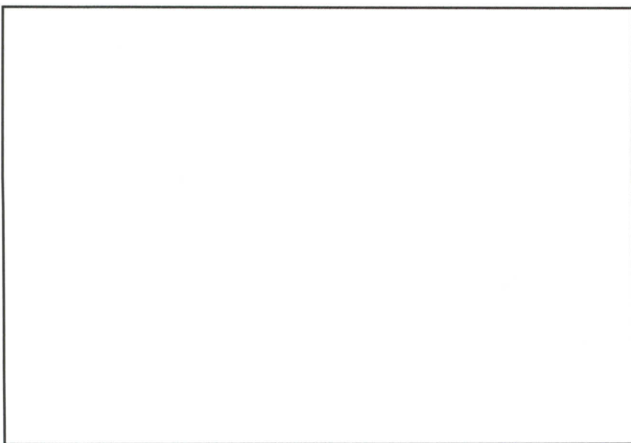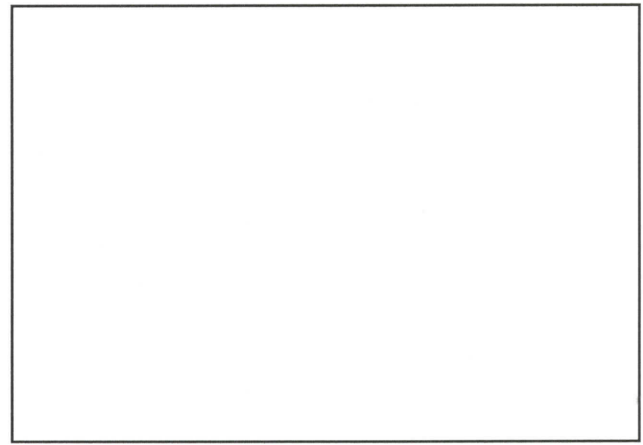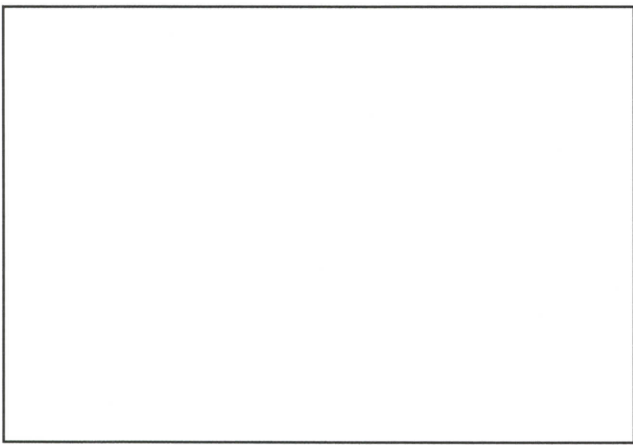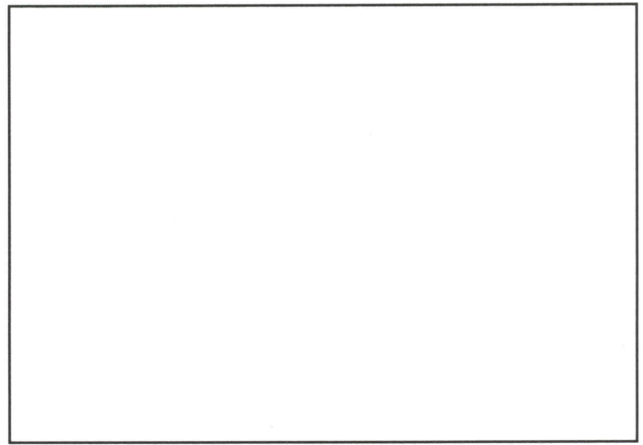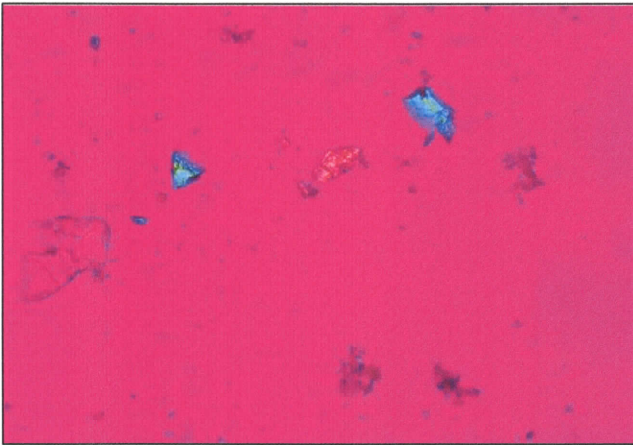





## 分析写真



試料番号	7	建物名	小屋(南側) (甲府市山宮町726番地)
		試料名	トイレ(既存部) 壁 じゅらく(茶)①
アスベスト不検出			

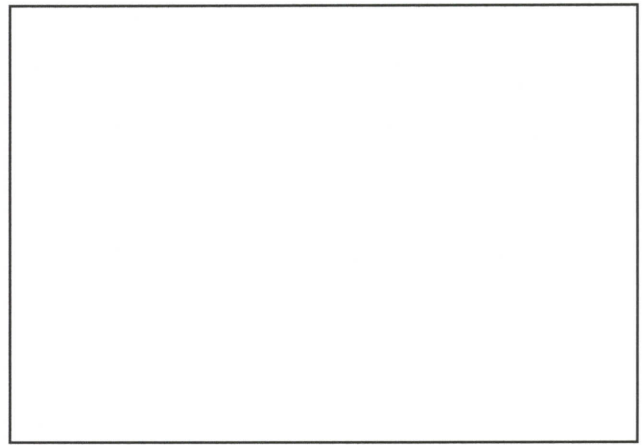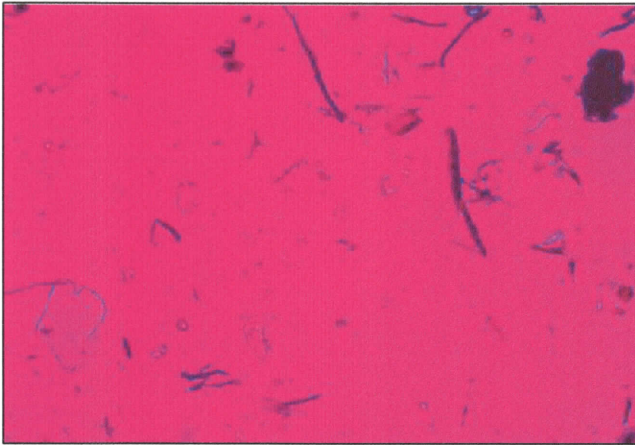

--	--	--	--

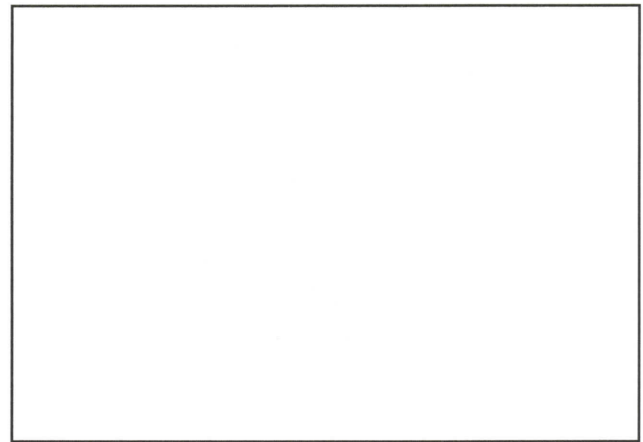
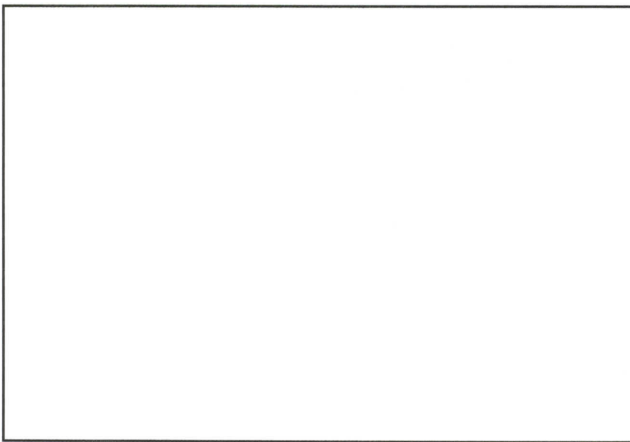


--	--	--	--

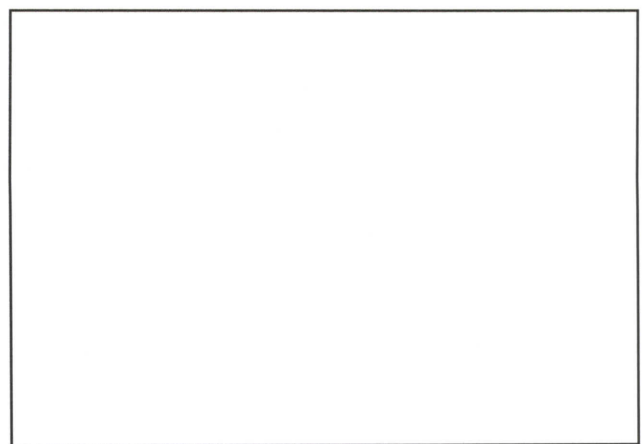
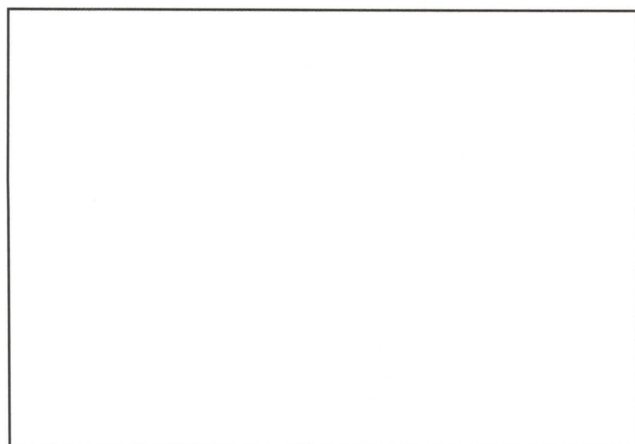


## 分析写真



試料番号	8	建物名	小屋(南側) (甲府市山宮町726番地)
		試料名	部屋(既存部) 壁 じゅらく(白)②
アスベスト不検出			

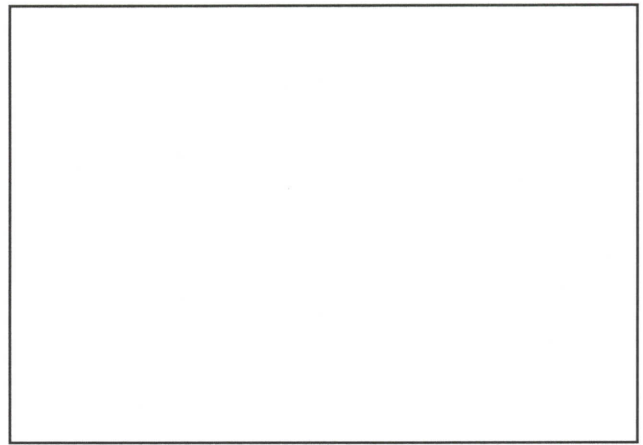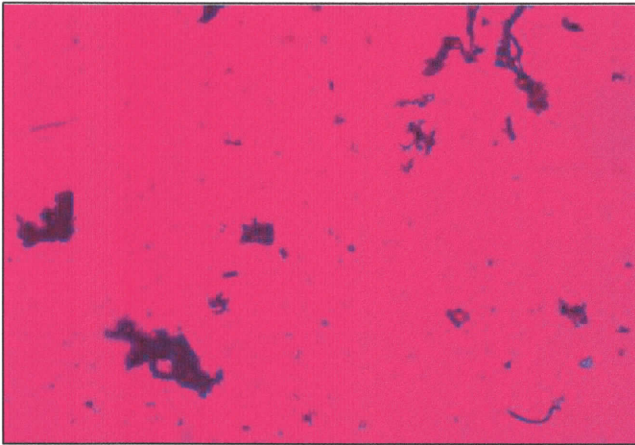

--





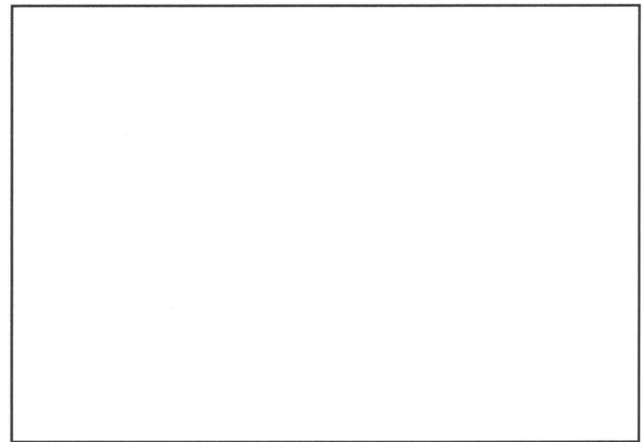
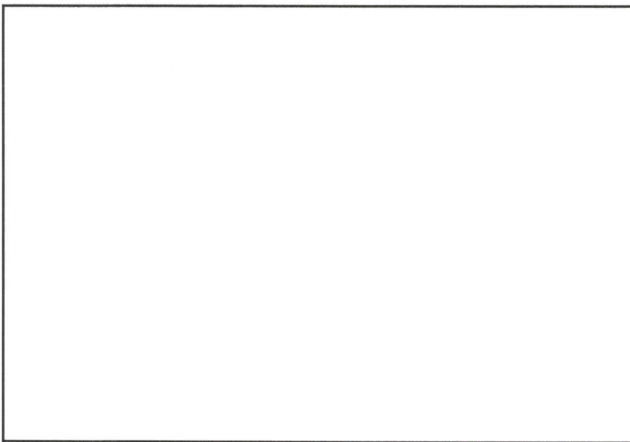


--

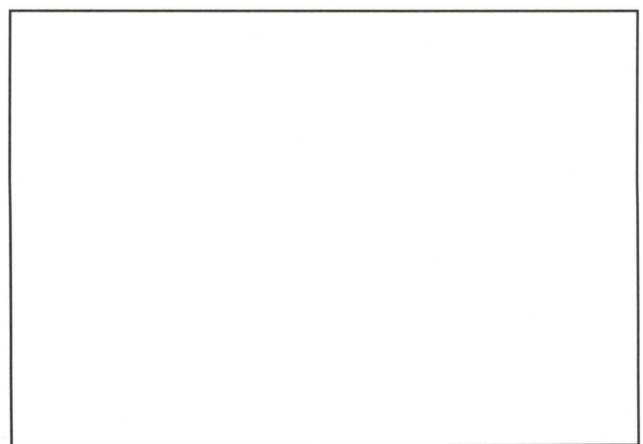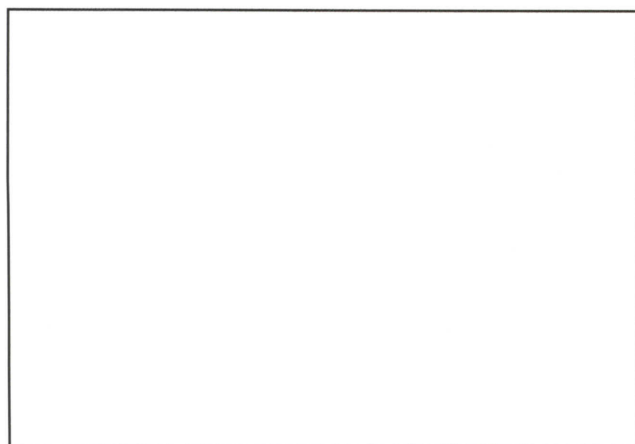

## 分析写真



試料番号	9	建物名	小屋(南側) (甲府市山宮町726番地)
		試料名	部屋(増築部) 壁 じゅらく(白)③
アスベスト不検出			

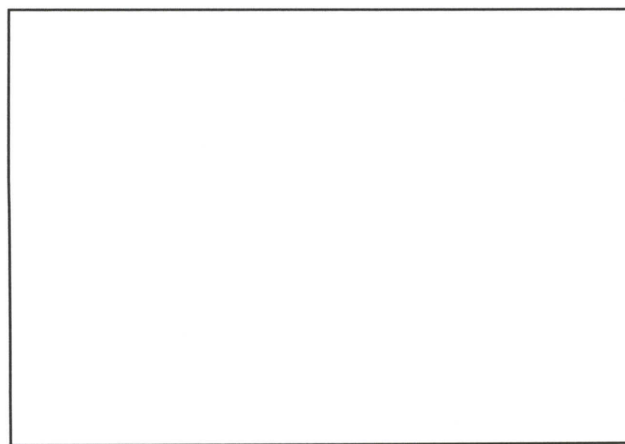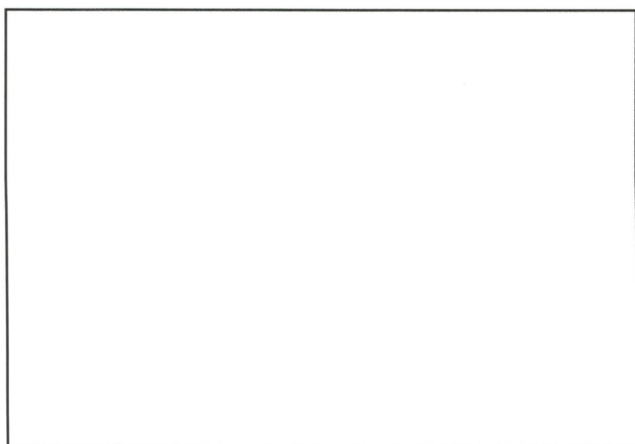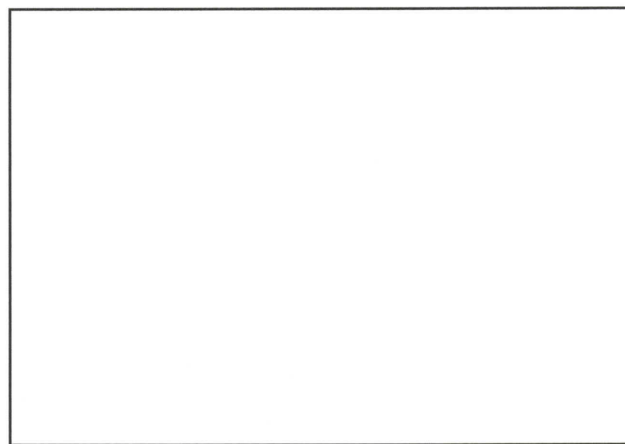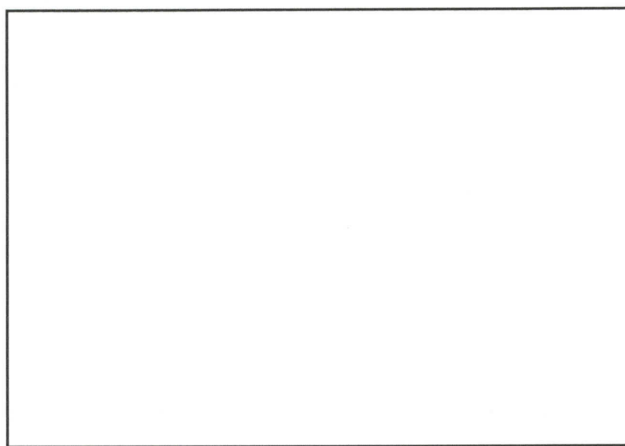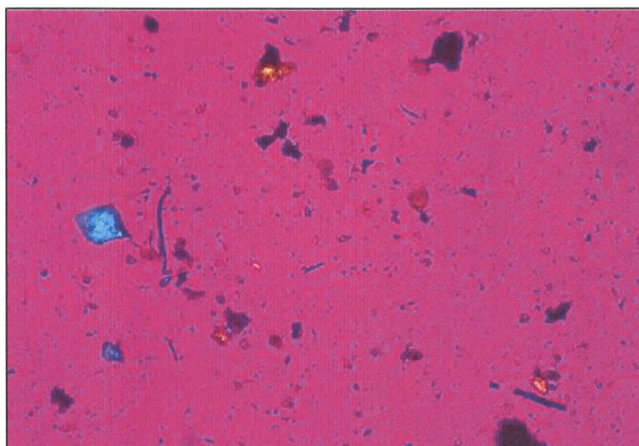



# 分析写真

試料番号	10	建物名	小屋(南側) (甲府市山宮町726番地)
		試料名	煙突 石綿管



クリソタイル検出 伸長の符号

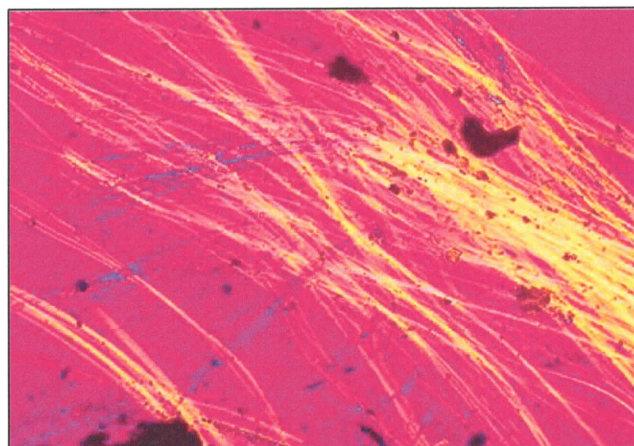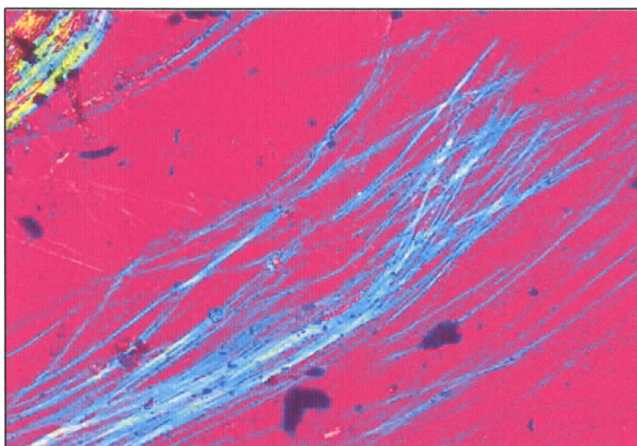

クリソタイル検出 消光






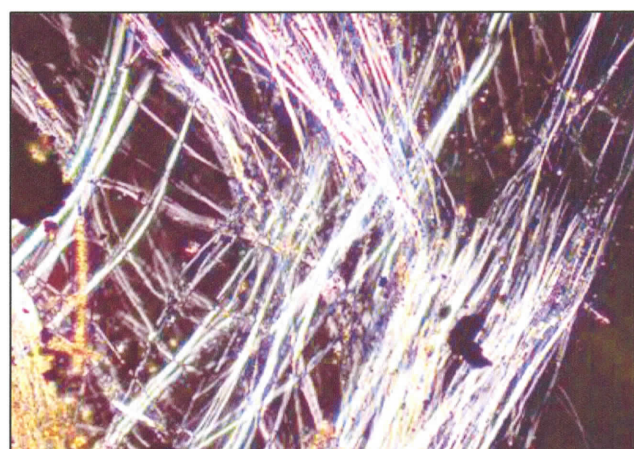
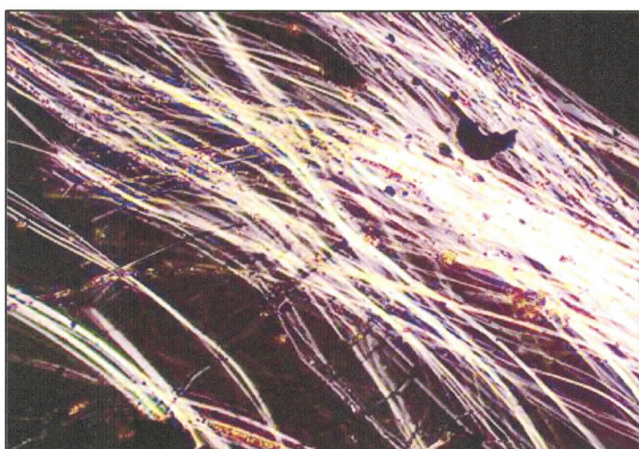


クリソタイル検出 分散染色

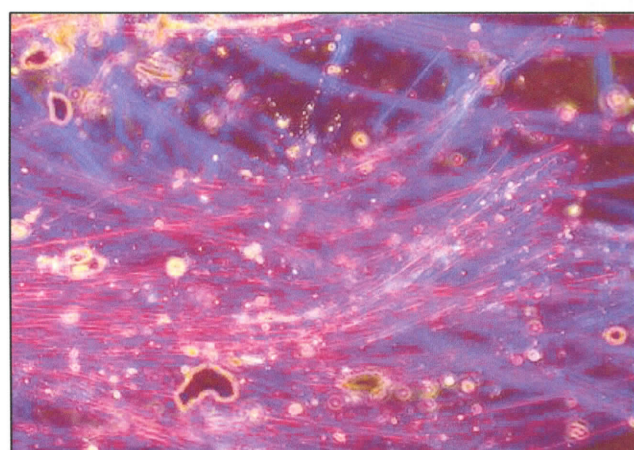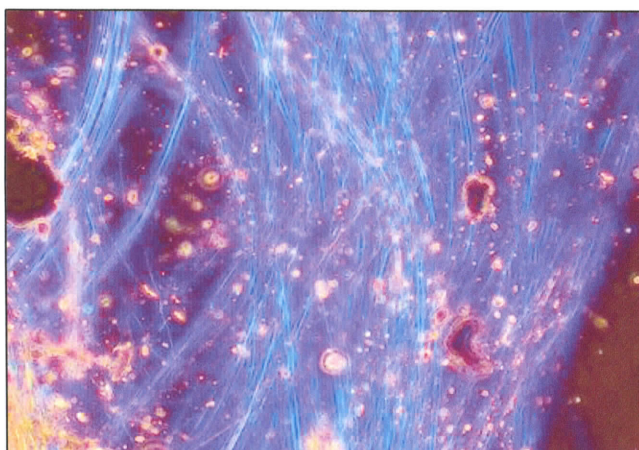

## 分析写真

試料番号	11	建物名	小屋(南側) (甲府市山宮町726番地)
		試料名	風呂(既存部) 壁 タイル貼(貼付けモルタル含む)
アスベスト不検出			

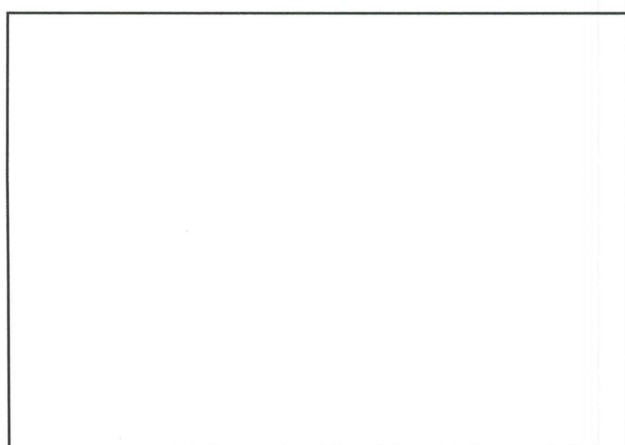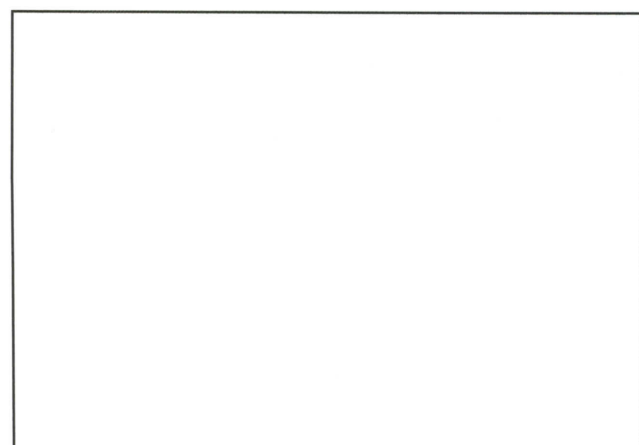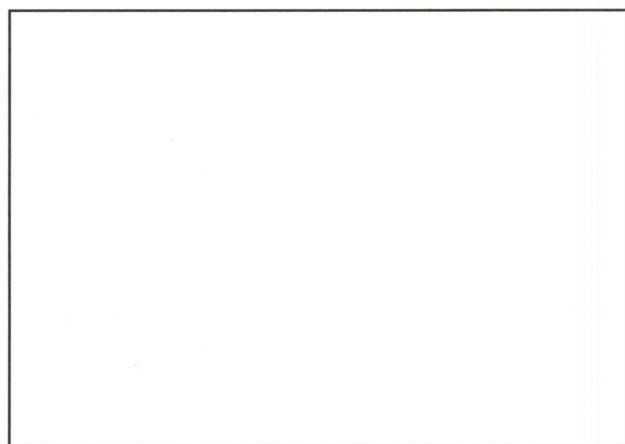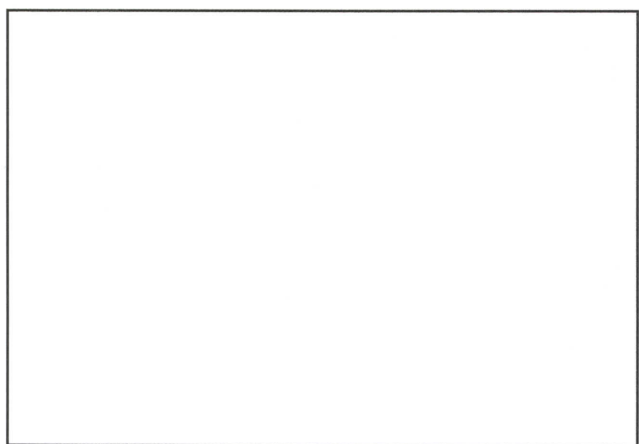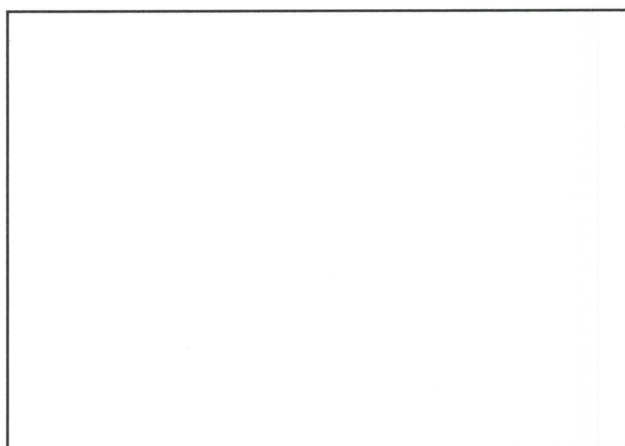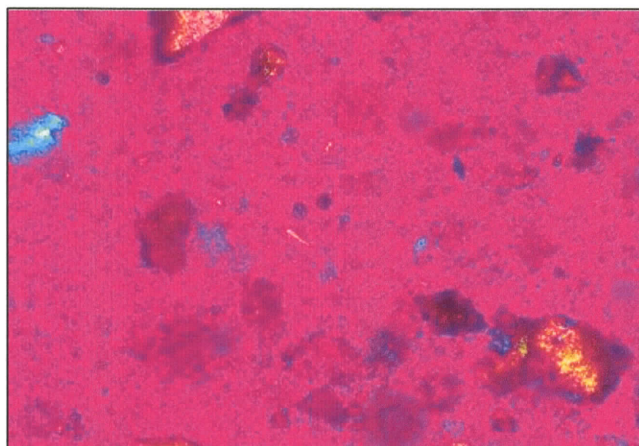

# 分析写真

試料番号	12	建物名	小屋(南側) (甲府市山宮町726番地)
		試料名	屋根 瓦
アスベスト不検出			

