

調査件名:下水道長寿命化計画策定に伴う管路施設調査業務委託(その

本管用調査記録表

記録表No.74-1

上流人孔番号 117132003							管種				管径		線路延長		路線番号		下流人孔番号 118132005						
区画	メッシュ	図面番号	人孔種別	人孔深	管頂深	人孔蓋種別	管種	管径	線路延長	路線番号	業務名		管理番号	区画	メッシュ	図面番号	人孔種別	人孔深	管頂深	人孔蓋種別			
1E+05			特殊人孔	3.85	2.25	鉄蓋(600)	ヒューム管	1650	94.80	117132003	下水道長寿命化計画実施設計業務委託(H26-1)		16	1E+05			特殊人孔	3.23	1.47	鉄蓋(600)			
人孔内点検							人孔内点検																
上流管口鉄筋 インパット底なし							斜床メジ不良C 床版腐食A 上下管口浸入水B																
再調査済																							
排水方向 →→→ 上流[117132003] から 下流[118132005]																							
継手部	継手数	管口	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	管本数							
	写真番号		812	813	814	816	817	818	819	821	822	823	824	826	828	[39本]							
	内容		すきま 浸入水	すきま	すきま ズレ	ズレ・すきま	すきま	すきま ズレ	ズレ・すきま	ズレ・すきま	すきま	浸入水	浸入水・すきま	ズレ	すきま 破損 浸入水	ズレ	不良管数						
	距離		3.55	5.90	8.25	10.60	12.95	15.30	17.65	20.00	24.70	27.05	29.40	828.00			[39本]						
本管部	管本数		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	[9箇所]							
	写真番号																[1:1:1]						
	内容																[1:1:1]						
	距離																占有位置						
取付管部	取付管位置 管理番号	1															1 国道						
	内容	人孔直付			右 2 取土砂堆積	接合不良 鉄筋突出し			右 3 接合不良	鉄筋突出し			右 4 取クラック	鉄筋露出・腐食	右 5 接合不良	鉄筋突出し	2 県道						
	距離				8.65				18.65				28.30		30.20		3 市道						
						A	C	C	C	C			C		C	C	4 町道						
考察																5 私道							
異状内容																6 その他							
異状箇所																該当番号 3 番							
継手部																							
本管部																							
取付管部																							
計																							

前処理箇所

取付管せん孔箇所

本管用調査記録表

下流人孔番号 118132005

区 画	メッシュ	図面番号	人 孔 種 別	人 孔 深	管 頂 深	人 孔 蓋 種 別
	1E+05		特殊人孔	3.23	1.47	鉄蓋(600)
人 孔			内 点 検			
斜-床メジ不良C			人孔内腐食B			
床版腐食A			インパット浸入水B・底なし			
上下管口浸入水B						

Diagram of a 100m race track with 10 lanes. Lane 10 is marked with a red circle and the text "49.20" and "機不明" (Machine Unknown).

継手数 写真番号		14		15		16		17		18		19		20		21		22		管本数							
継手部	内容	829 すきま	ズレ	830 破損 浸入水	831 木の根 浸入水		すきま	832 木の根 浸入水		すきま	833 木の根 浸入水		ズレ・すきま	834 木の根	すきま	ズレ	835 木の根	ズレ	837 木の根	すきま	838 木の根	すきま	839 木の根	不良管数 [39 本]			
	距離	C	C	B	B			B	B		B	B	C	B	B	C		B	C	B	C	B	取付管数 [39 本]				
		34.10		36.45		38.80			41.15		43.50			45.85			48.20		50.55		52.90		55.25	9 箇所 V T R 番号			
本管部	管本数 写真番号	14		15		16		17		18		19		20		21		22				管本数 [39 本]					
	内容																					カウシタ [39 本]					
	距離																					布設年度 [39 年]					
取付管部	取付管位置 管理番号																					右 6 取木の根	取ズレ	鉄筋突出し			占有位置
	内容																					B	B	C			1 国道
	距離																					49.20					2 県道
考 察																										3 市道	
																										4 町道	
																										5 私道	
																										6 その他	
																										該当番号 3 番	

[illegible]

10

前処理箇所

取付管せん孔箇所

調査件名:下水道長寿命化計画策定に伴う管路施設調査業務委託(その

本管用調査記録表


記録表No.74-3

上流人孔番号 117132003					
区画	メッシュ図面番号	人孔種別	人孔深	管頂深	人孔蓋種別
1E+05		特殊人孔	3.85	2.25	鉄蓋(600)
人孔内点検					
上流管口鉄筋 インポート底なし					

管種	管径	線路延長	路線番号
ヒューム管	1650	94.80	117132003
業務名			管理番号
下水道長寿命化計画実施設計業務委託(H26-1)			16

下流人孔番号 118132005					
区画	メッシュ図面番号	人孔種別	人孔深	管頂深	人孔蓋種別
1E+05		特殊人孔	3.23	1.47	鉄蓋(600)
人孔内点検					
斜床メジ不良C 床版腐食A 上下管口浸入水B			人孔内腐食B インポート浸入水B・底なし		

再調査済

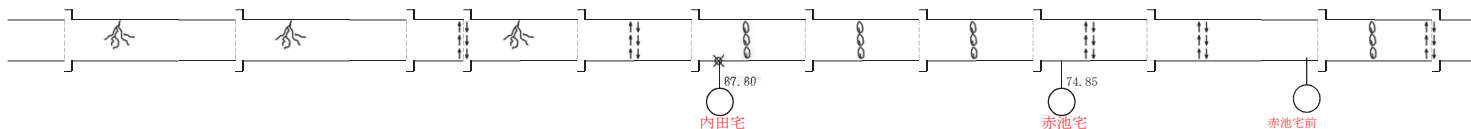

排水方向 →→→ 上流[117132003] から 下流[118132005]

継 手 部	継 手 数			23		24		25		26		27		28		29		30		31		32		33		34		管 本 数
	写 真 番 号																											[39 本]
	内 容			す き ま	840 木 の 根	ズ レ 浸 入 水	841 木 の 根	す き ま	浸 入 水	842 す き ま	843 木 の 根	す き ま	844 す き ま	浸 入 水	846 浸 入 水 ・ す き ま	ず れ 浸 入 水	847 浸 入 水	ズ レ	848 浸 入 水	ズ レ ・ す き ま	849 す き ま	ズ レ	850 す き ま	浸 入 水	ズ レ	851 浸 入 水	す き ま	[39 本]
	距 離			C	B	C	C	B	B	B	B	C	C	B	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	B	C	[9 個所]
本 管 部	管 本 数			23		24		25		26		27		28		29		30		31		32		33		34		[卷]
	写 真 番 号																											カ ウ ン タ
	内 容					塞 取 付 管 支 管 部 閉																						[_:_:_]
取 付 管 部	距 離					55.55																						[_:_:_]
	取 付 管 位 置																											占 有 位 置
	管 理 番 号																											1 国 道
取 付 管 部	内 容																											2 県 道
	距 離																											3 市 道
	管 理 番 号																											4 町 道
考 察	異 状 内 容																											5 私 道
	異 状 個 所																											6 そ の 他
	継 手 部																											
取 付 管 部	管 理 番 号																											
	内 容																											
	距 離																											
計	破 損																											
	クラ ック																											
	隙 間 ず れ																											
考 察	た る み 蛇 行																											
	モ ル タル																											
	浸 入 水																											
備 考	取 付 管																											
	腐 食																											
	そ の 他																											
備 考	計																											
	前 処 理 箇 所																											
	取 付 管 せん 孔 箇 所																											

本管用調査記録表

上流人孔番号 117132003						
区 画	メッシュ	図面番号	人 孔 種 別	人 孔 深	管 頂 深	人 孔 蓋 種 別
	1E+05		特殊人孔	3.85	2.25	鉄蓋(600)
人 孔 内 点 検						
上流管口鉄筋						
インパート底なし						

管 種	管 径	線路延長	路 線 番 号
ヒューム管	1650	94.80	117132003
業務名			管理番号
下水道長寿命化計画実施設計業務委託 (H26-1)			16

区 画		メッシュ	図面番号	人 孔 種 別	人 孔 深	管 頂 深	人 孔 蓋 種 別
		1E+05		特殊人孔	3.23	1.47	鉄蓋(600)
人 孔				内 点 検			
斜・床メジ不良C				人孔内腐食B			
床版腐食A				インバート浸入水B・底なし			
上下管口浸入水B							

継手部	継手数 写真番号	35 852	36 853	37	38 855	39 859	管口	管本数
	内容	浸入水 B	すきまズレ B C		すきまズレ (脱却) A C	浸入水 B		[39 本] 不良管数
	距離	83.45	85.80		90.50			[39 本] 取付管数
								[9 箇所] V T R 番号
本管部	管本数 写真番号	35	36	37	38	39		[卷] カウンタ
	内容							[_:_:_] [_:_:_] 布設年度
	距離							占有位置
取付管部	取付管位置 管理番号		右 10		右 11			1 国道
	内容		接合不良 C	鉄筋突出し C	右取付管			2 県道
	距離		86.00		91.90			3 市道
								4 町道
考察								5 私道
								6 その他
								該当番号 3 番

[illegible]

10

前处理箇所

取付管せん孔箇所