

路線番号 : 59

記録表No. 114-1

管内調査業務：④

[illegible][illegible]

管 路 調 査 記 録 表

下水道長寿命化計画策定に伴う管路施設調査業務委託(H28-1)

記録表No. 114-2

[illegible]

異常内容	管の破損	管の腐食	管のクラック	管の継手ずれ	管のたるみ蛇行	モルタル付着	浸入水	取付管突出	油脂の付着	木の根の浸入	土砂の堆積	その他	計
異常箇所	A B C	A B C	A B C	A B C	A B C	A B C	A B C	A B C	A B C	A B C	A B C	A B C	A B C
継手部				1						1			1
本管部													
取付管部													
合計				1						1			1

管 路 調 査 記 録 表

下水道長寿命化計画策定に伴う管路施設調査業務委託(H28-1)


記録表No. 114-3

[illegible][illegible]

管理No. 59 管内調査④ K 116135004


φ 1200 L=92.65m

J 1 ~ J 4 曲線区間詳細 S=1:50

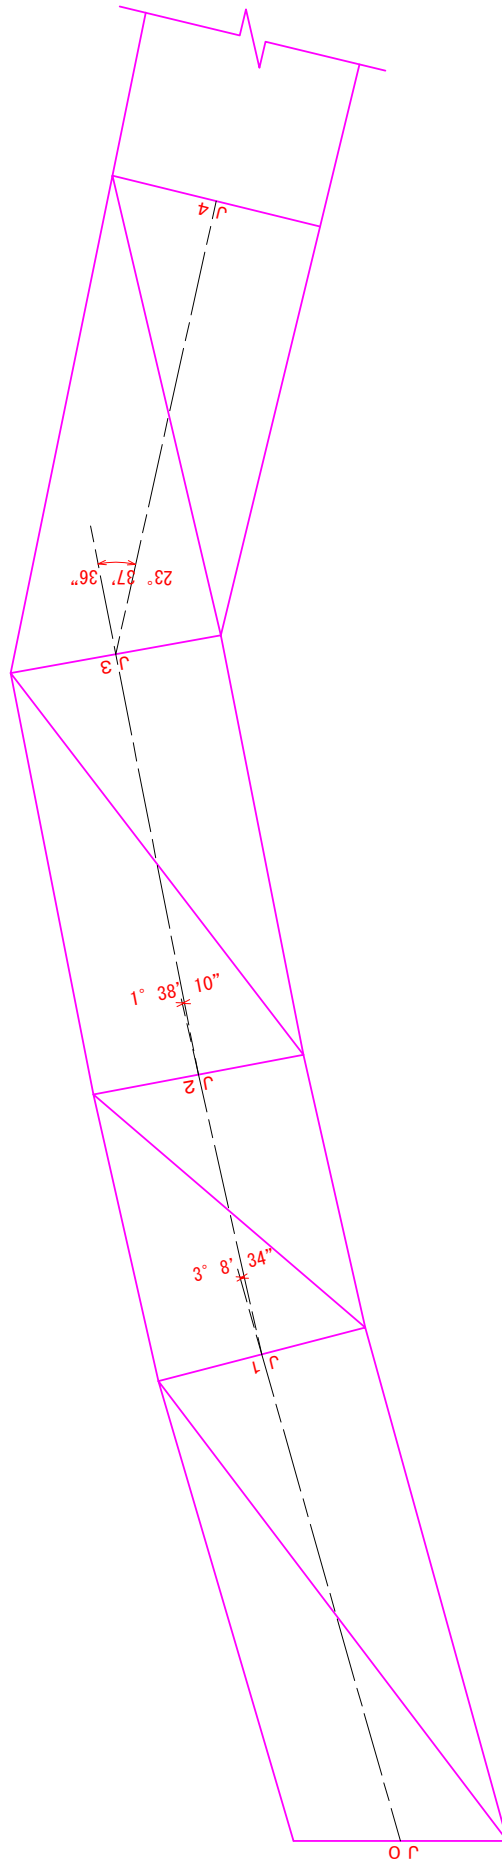

区画	メッシュ	図面番号	人孔種別	人孔深	管質	深	人孔蓋種別
			特殊人孔	3.78		3.76	鉄蓋
人 孔			内 点		検		

ステップ数 6本

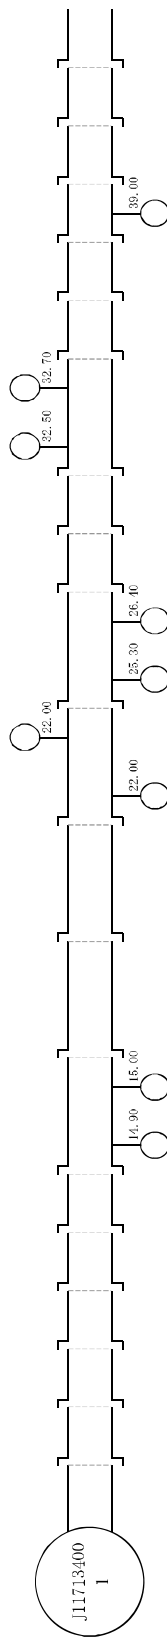[illegible]

異状箇所	異状内容	破損	クラック	隙間ずれ	たなが蛇行	セルタル	浸入水	取付管	腐食	その他	備考
継手部		A B C	A B C	A B C	A B C	A B C	A B C	A B C	A B C	A B C	
継手部				3 12 22			9			3 12 31	
本管部											
取付管部											
計				3 12 22			9			3 12 31	

前処理箇所

取付管せん孔箇所


前処理箇所
取付管せん孔箇所

記録表No.99-2

[illegible]

区画	メッシュ	図面番号	人孔種別	人孔深	管頂深	人孔蓋種別
人孔			内点	検		

管種	管径	線路延長	路	線	番	号
----	----	------	---	---	---	---



排水方向 → → → 上流[J117134001] から 下流[J118134004]

継手部	継手番号				管本数				管本数
	40	41	42	43	40	41	42	43	
内容			浸入水 A	屈曲 425 mm					「本」 不良管数
距離			99.70	102.10					「本」 取付管数
本管部	管本数				管本数				管本数
	40	41	42	43	40	41	42	43	
内容									「本」 VTR 番号
距離									「本」 カレンタ
取付管部	取付管位置				取付管位置				取付管位置
	40	41	42	43	40	41	42	43	
内容									「本」 占有位置
距離									「本」 占有位置
考察									

異状箇所	異状内容										備考
	破損	クラック	隙間ずれ	たるみ	蛇行	セリタル	浸入水	取付管	腐食	その他	
継手部	A B C	A B C	A B C	A B C	A B C	A B C	A B C	A B C	A B C	A B C	
本管部											
取付管部											
計											

前処理箇所
取付管せん孔箇所